

重庆市大足区住房和城乡建设委员会质量监督科
房屋建筑和市政基础设施工程质量监督抽查意见书

工程名称	利安·星光里一期4.5.7.10.14.15#楼及地下室一期.		
抽查日期	2024.11.29	抽查内容	“回不属直”检查.
抽查情况: 一、该2单位技术负责人未在岗. 监理单位: 总监在岗 建设单位: 项目负责人在岗. 二、现场: 1. 抽查箍筋 HRB400E (Φ8) 平直段长度不满足 10d 且大于 75mm 规范. 不满足《砼结构工程施工质量验收规范》GB50204 要求. 2. 首层楼承支撑系统搭设自由端高度大于 500mm. 顶托与立杆中心线未重合, 搭设不规范. 支撑系统未经验收未合于上序施加荷载. 存在该2安全隐患和结构安全隐患. 3. 机械连接用套筒未采用正反丝, 不符合规范要求. 4. 楼承支撑系统方案编制与实际不符, 计算取值错误. 5. 车库后浇带、施工缝未设止水钢板, 不满足《地下工程施工质量验收规范》(GB50208-2011)			
处理意见及建议: 以上问题, 请施工单位立即整改完善. 2. 请建设单位落实首要责任, 严格督促整改, 并将检查结果书面回复我委			
监督人员: 梁成 冯明 李泳豪 冯彬 徐世信			
建设单位: 代和 2024.11.29 施工单位: 亿毫 2024.11.29			
监理单位: 李江 2024.11.29 设计单位: 勘察单位:			

重庆市大足区住房和城乡建设委员会质量监督科
房屋建筑和市政基础设施工程质量监督抽查意见书

工程名称	足丰广场		
抽查日期	2024.10.18	抽查内容	‘四不两直’抽查
抽查情况: 1. 抽查车库(3-S)轴, 模板及支架安装不规范, 支架杆件底部支撑不牢固, 不满足《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015)中第4.2.2条; 2. 抽查车库(3-M-3-P)轴, 车库顶板后浇带位置未设独立支撑系, 不满足《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015)中第4.2.2条; 3. 抽查5号楼, 客厅至景观阳台门洞约2.7m, 未设构造柱, 不满足《抗震设计规范》中第六章要求;			
处理意见及建议: 1. 上述问题施工单位须立即整改, 建设单位须落实首要责任制, 牵头组织复查。 2. 整改完善后, 由总监组织书面材料, 对上述问题逐一复核, 且书面回复。			
监督人员:	李泳豪	彭安华	彭安华
建设单位:	张金	施工单位:	彭安华
监理单位:	彭安华	设计单位:	勘察单位:



重庆市建设工程施工现场材料质量监督抽检抽样记录

工程名称	足丰时代广场5#楼及二期地下车库		材料名称及规格	HRB400E Φ 20 Φ 12 Φ 14	
建设单位	重庆博一房地产开发有限公司		牌号或批号	A24205696 74101586 24091456	
施工单位	川渝建设集团有限公司		材料进场时间	2024.10.5 10.24 10.5	
监理单位	重庆中岛工程建设项目管理有限公司		材料进场数量	5.12t 11.188t 2.73t	
材料生产单位	泸州蜀阳钢铁有限公司		材料使用部位	新楼	
材料供应单位	重庆富源商贸有限公司		样品编号	A003	
材料抽样记录	防水材料生产厂家：重庆市长寿区鑫宇化工建材(攀鑫)				
抽样人员：席之明 李浩	建设单位人员：马马	监理单位人员：李正	施工单位人员：李正华		
	联系电话：[REDACTED]	联系电话：[REDACTED]	联系电话：[REDACTED]		
备 注					

2024年 11 月 7 日



重庆市建设工程施工现场材料质量监督抽检抽样记录

工程名称	水峰片区城中村改造安置房	材料名称及规格	HRB400E Φ 14, Φ 12, Φ 10, 机械连接 Φ 25, I级
建设单位	重庆市大足区泰禾实业发展有限公司	牌号或批号	2014030514 L42410013B2 L440619
施工单位	重庆北新源建建设工程有限公司	材料进场时间	2024.4.2 10.14 9.22
监理单位	重庆渝信工程项目管理有限公司	材料进场数量	10.87t 10.208t 3.92t
材料生产单位	成都冶金实验厂有限公司 Φ 12, Φ 10 重庆永航钢铁 Φ 14	材料使用部位	主体、基础
材料供应单位		样品编号	A004
材料抽样记录			
抽样人员: 席吴斌 李浩	建设单位人员: 尹明 联系电话: [REDACTED]	监理单位人员: 陈能发 联系电话: [REDACTED]	施工单位人员: 曹天鸿(代) 联系电话: [REDACTED]
备 注			

2024年 11 月 8 日